

Hedin Performance Cars AB
Aminogatan 26
431 53 Mölndal
Godkänd för F-skatt
Styrelse säte: Mölndal

Org nr: 556604-9234
BIC (Swift): DABASESX
IBAN nr: SE37 1200 0000
0134 7017 1920

PORSCHE

Porsche Center Göteborg
Aminogatan 26
431 53 Göteborg
Tel: 031 - 385 55 00
E-Post: info@porsche-goteborg.se

Bank: Danske Bank
VAT: SE556604923401
BG: 5821-8199
Swish: 123 179 43 04
Kontonr: 1347 - 017 19 20

Betalare	Kund
KRT02 Polisen Beslagsenheten 405 90 Göteborg	Polisen Beslagsenheten 405 90 Göteborg

Fakturadetaljer		Verkstadsfaktura					
Fakturanr:	2735260	Märke:	Porsche	Datum in:	2026-05-18	Fakturerat av:	Lucas Qvist
Ordernr:	25647	Modell:	Macan	Reg. datum:	2019-11-27	Fakturadatum:	2026-05-19
Chassinr:	WP1ZZZ95ZLLB03828	Reg.nr:	BAD94M	Km:	57.692	Tid:	14:50
Servicerådgivare:	Alex Lundblad					Referens:	

Kilometer räknaren funkar inte		Summa
Arbete		
Kilometer räknaren funkar inte		
Felsökt 20260507		
Provkört		
Hastighetsmätare ur funktion (0kmh)		
Tripmätare samt mätarställning ur funktion (fast på 57692 km, 2624 km)		
Kopplat upp piwis		800,00
Inga felkoder		
Kollat styrenheterna Gateway och IC - mätarställning 57692 km		
Styrenhet DME - mätarställning ca 82622 km		
Felsökning avbruten		
Rek att testa provköra och se om vi får en hastighetssignal in i mätarhuset/från abs		
Summa Ex. Moms		800,00
Inbytestest		Summa
Arbete		
Inbytestest		1.600,00
Utfört Lucas 20260508		
Summa Ex. Moms		1.600,00
Information		Summa
Arbete		
Pris: Test 2800kr + felsökning 1500kr/h		
Betalsätt: Kort		0,00
Mobilitet: Avstår		
Annat		Summa
Förbrukningsmaterial		0,00
Summa Ex. Moms		

Summa	Total
	Nettobelopp 2.400,00 SEK
	Moms Summa 600,00 SEK
	Att betala 3.000,00 SEK

Vänligen betala till BG: 5821-8199 och använd OCR nummer nedan

OCR:	260519000459	Kort
------	--------------	------

* Moms Sats	Moms %	Varuvärde	Moms
(S) Standard	25,00	2.400,00	600,00

Vi hoppas du är nöjd med verkstadsbesöket
Tack för att du besökte Porsche Center - Välkommen åter!

TESTPROTOKOLL - Personbil

HEDIN AUTOMOTIVE

BAD94M

Porsche MACAN 2.0T AWD (245hk) SVART



Direkt till testprotokollet med högupplösta bilder

VIN: WP1ZZZ95ZLLB03828

Mätarställning 8 262 mil	Antal brukare 2	Moms -	Fordonsskatt 8651 / 1 944 kr	Kaross SUV	Växellåda	Direktimport Nej
Drivmedel 1 Bensin	Drivmedel 2	Elektrisk läge	Motoreffekt 244 HK/ 179 kW	CO2 230	Miljöklass / Euroklassning Euro6	
Modellår 2020	Fordonsslag PB	Färg på fordon: SVART (Metallic)	Klädsel	Garanti		
Servicebok Ja, servicehäfte, Bristfälligt historik	Full servicehistorik Nej	Senaste service Mekonomen	Nästa service Inspektion och oljebyte nu	Serviceavtal Nej	Kamrem	
Senast besikt. 2022-12-12 3 410 mil	Nästa besiktning 2024-12-31 Besiktning behövs	Nycklar 1	Fjärr p-värmare	Låsmuttrar	Dragkrok Nej	



Skick

Motor/Växellåda	
Service	
Elektrisk/hybrid	
Chassi	
Framvagn/bakvagn	
Kommunikation	
Lampor	
Lås/Fjärr	
Bromsar	
Styrsystem	
Däck & fälg	
Karosseri	
Extrautrustning	
Interiör	
Rekonditioneringsbehov	
Leasing	
Övrigt	

Anmärkningar

Anmärkningar	Beräknad rep. kostnad (Inkl. moms)
1.1 Missjud Ok	-
1.2 Läckage/olja/vatten Kylarvätska var under min. Oljeläckage framsidan av motorn. OBS olja på/omkring rem.	-
1.6 Startmotor Ok	-
1.7 Avgassystem Ok	-
1.8 Kraftöverföring/växellåda Ok	-
1.9 AC Luftkonditionering Kyler ej	-
1.10 Motor/växellåda övrigt Ok	-
2.1.1 Stötdämpare fram Ok	-
2.1.2 Stötdämpare bak Läckage vb	-
2.3.1 Kränghämmarstag fram Ok	-

forts sida 2 ->

Kompletterande upplysningar

Helhetsbedömning

Det här dokumentet skapades av InternalCars, www.InternalCars.com
:: 2026-05-18 14:42

BAD94M

Porsche MACAN 2.0T AWD (245hk) SVART

VIN: WP1ZZZ95ZLLB03828

Direkt till testprotokollet
med högupplösta bilderBeräknad rep. kostnad
(Inkl. moms)


Anmärkningar

2.3.2 Kränghämmarstag bak Ok	-
2.4.1 Bussningar framvagn Ok	-
2.4.2 Bussningar bakvagn Ok	-
3.1 Vindrutetorkare/spolare Ok	-
3.2 Bakrutetorkare/spolare Ok	-
3.3 Lampor fram/bak Ok	-
3.4 Blinkers/stopp Ok	-
3.5 Kommunikation övrigt Ok	-
4.1 Frambromsar Ok ser tråkiga ut	-
4.2 Bakbromsar Ok	-
4.3 Parkeringsbroms Ok	-
5.1 Styrled Ok	-
5.2 Styrväxel/servo Ok	-
5.3 Länkarm Ok	-
5.4 Hjulinställning Ok	-
6.7.1 Sommardäck Vänster Fram Skador däckside	-
6.3.2 Fälg vänster fram Kantskrap	-
6.3.3 Fälg höger bak Kantskrap	-
6.3.1 Fälg höger fram Kantskrap	-
7.1 Vindruta Ok	-
7.2 Repor/lacksador Ej Ok	-
7.3 Bucklor Ok	-
9.1 Rekonditioneringsbehov Allmänt repig	-
9.2 Bil smutsig vid test Ok	-
10.9 Hund/Djur/Rökt Ok	-
8.2.1 Förarsäte Ok	-
8.2.2 Passagerarsäte Ok	-
8.2.3 Baksäte Ok	-
8.18.2 Säkerhetsbälte bak Ok	-
8.18.1 Säkerhetsbälte Ok	-
8.3 Innertak Ok	-

8.4 Instrumentpanel Hastighetsmätare ur funktion, samt mätarställning o tripmätare stannat	-
8.5 Ratt Ok	-
8.6 Växelspak Ok	-
8.8 Mittkonsol Ok	-
8.9 Hatthylla Ok	-
8.11 Baklucka/Lastplats Ok	-
2B.4.1 Spindelld fram Ok	-
2B.4.2 Spindelld bak Ok	-
2B.8 Drivknutsdamask fram Ok	-
2B.9 Drivknutsdamask bak Yttre höger läcker	-
3.6 Backkamera Ok	-
3.7 P-sensorer fram Ok	-
3.8 P-sensorer bak Ok	-
3C.2 Tändningslås Ok	-
8.12 El fönsterhissar Ok	-
8.13 El taklucka Ok	-
8.17 Inredning övrigt Ok	-
01 Skadebild Fukt i mittramp	-
02 Skadebild Fukt i mittramp	-
03 Skadebild Repor/sprickor hb lampa	-
04 Skadebild Takrails flammiga	-
05 Skadebild Märkenpå nyckel	-
06 Skadebild Repor stötfångare/lasttröskel	-
07 Skadebild Fuktigt vb i bagaget	-
08 Skadebild Sprickor/repor i strålkastarglas hf o vf	-
11 Skadebild Rutlist hb dörr lös	-
13 Skadebild Lastnät saknas hb i bagaget	-
14 Skadebild Repor stötfångare vf	-
15 Skadebild Märken frontläpp	-
16 Skadebild Repor hb dörr	-
17 Skadebild Repor under baklucka	-
18 Skadebild Skada dörrkant vf dörr	-
19 Skadebild Repor vf dörr	-
21 Skadebild Tröskel vb	-
22 Skadebild Rutlister flammiga	-
23 Skadebild Buckla baklucka	-

M.8 Punkterings-kit
Gått ut 2023

Summa ink. moms: -

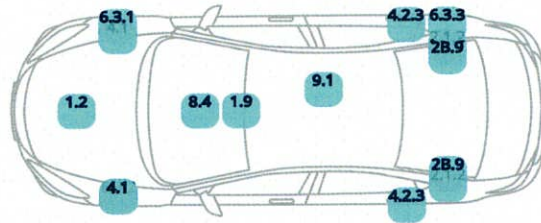

Utrustning

Bromsklossar fram (mm):
OK

Bromsklossar bak (mm):
Ca 3 mm

Sommardäck fram:
VF: 5mm, HF: 5mm

Sommardäck bak:
VB: 4mm, HB: 4mm

Felkodsavläsning:
Byte PVTS batteri krävs

Stenskottsfoliering:
Nej



Däck


Sommardäck(monterad)

Fälgtyp
21 tum Lättmetall
Original-fälg

Däcktyp

Sommardäck
265/40r21, 295/35r21
Pirelli pzero 2022
TPMS


Vänster

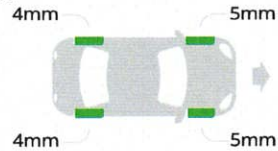

Vinterdäck (medföljer ej)






Fälgtyp
Däcktyp

Vänster

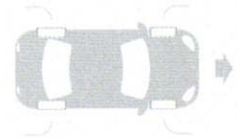

Diagnos/Felkodsavläsning :
Utfört en egendiagnos :
Utfört - ej perfekt resultat

 Bilder

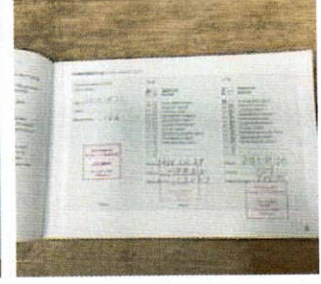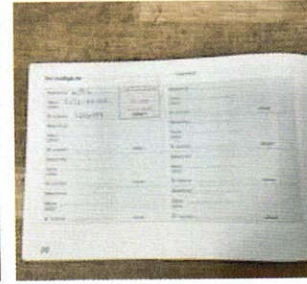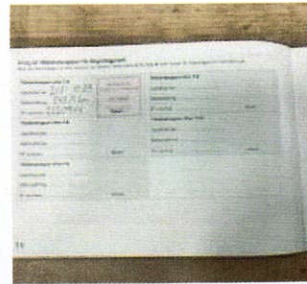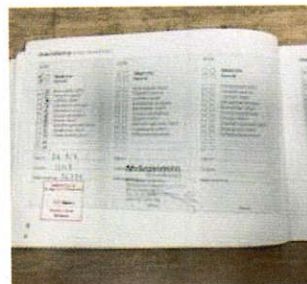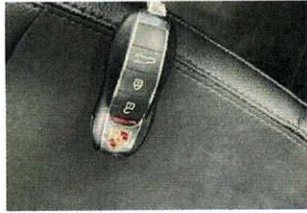

1B.2.1 - Bild servicebok

1B.2.1 - Bild servicebok

1B.2.1 - Bild servicebok

1B.2.1 - Bild servicebok



6.7.10 - Däck förarsida fram

6.7.11 - Däck förarsida bak

6.7.12 - Däck passagerarsida fram

6.7.13 - Däck passagerarsida bak


 Skadebilder



6.7.1 - Somnardäck Vänster Fram
Skador däcksida



1.2 - Läckage/olja/vatten
Kylarvätska var under min.
Oljeläckage framsidan av motorn.
OBS olja på/omkring rem.

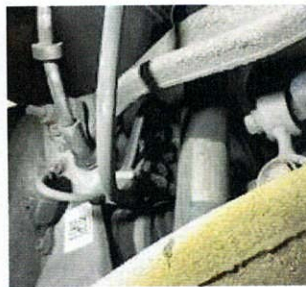


2.1.2 - Stötdämpare bak
Läckage vb



2B.9 - Drivknutsdamask bak
Yttre höger läcker




4.1 - Frambromsar
Ok ser tråkiga ut

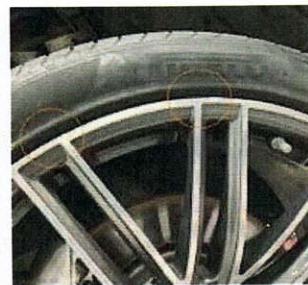

6.3.1 - Fälg höger fram
Kantskrap



6.3.2 - Fälg vänster fram
Kantskrap

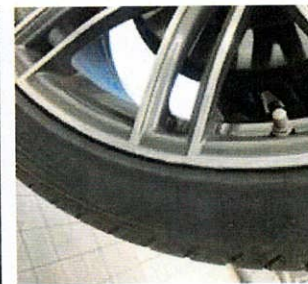


6.3.3 - Fälg höger bak
Kantskrap



Skadebild
Fukt i mittramp



Skadebild
Fukt i mittramp

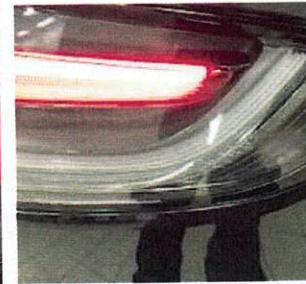

Skadebild
Repor/sprickor hb lampa




Skadebild
Takraills flammiga




Skadebild
Märkenpå nyckel



Skadebild
Repor stötfångare/lasttröskel

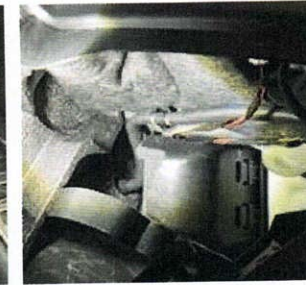

Skadebild
Fuktigt vb i bagaget

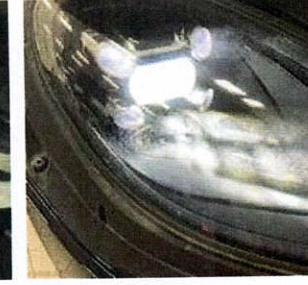

Skadebild
Sprickor/repor i strålkastarglas hf o vf




Skadebild



Skadebild



Skadebild

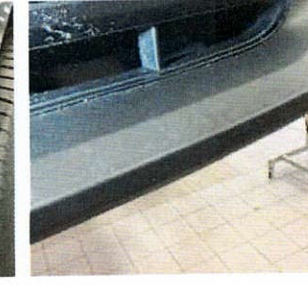

Skadebild


Rutlist hb dörr lös




Lastnät saknas hb i bagaget



Repor stötfångare vf

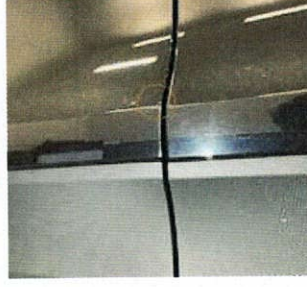

Märken frontläpp

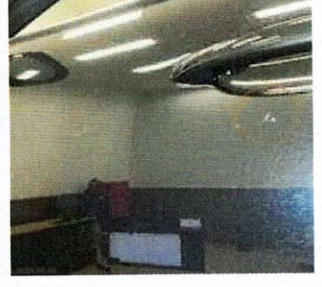

Skadebild
Repor hb dörr



Skadebild
Repor under baklucka



Skadebild
Skada dörrkant vf dörr



Skadebild
Repor vf dörr



Skadebild

Skadebild
Tröskel vb

Skadebild
Rutlister flammiga

Skadebild
Buckla baklucka